浅析直升机的外场腐蚀防护

高延达, 李健, 李宗原, 沈军

(总参陆航研究所,北京101121)

摘 要:目的 为加强和改进直升机腐蚀防护工作提供依据。方法 通过 X1 和 X2 系列直升机的典型腐蚀案例,对直升机腐蚀原因及危害性进行分析。结果 由于使用环境恶劣等原因,现役 X1 和 X2 系列直升机普遍存在腐蚀问题,已成为严重影响直升机使用维护、经济修理和飞行安全的关键因素。结论 从外场防腐改进、腐蚀检测、定期冲洗去除直升机表面腐蚀性污染物、防腐涂层的保护和修复、先进的防腐技术的应用、单机腐蚀监控等方面提出了直升机外场腐蚀防护的措施。

关键词: 直升机; 腐蚀防护; 使用维护; 外场

DOI:10.7643/issn.1672-9242.2014.06.023

中图分类号: TS206 文献标识码: A

文章编号: 1672-9242(2014)06-0135-05

Brief Analysis of Helicopter Field Corrosion Prevention

GAO Yan-da, LI Jian, LI Zong-yuan, SHEN Jun (Army Aviation Research Institute, Beijing 101121, China)

ABSTRACT: Objective To provide the basis for strengthening and improving the helicopter corrosion prevention efforts. **Methods** Corrosion reasons and hazard were analyzed through the X1 and X2 helicopter typical corrosion cases. **Results** Due to bad operation environments and other reasons, corrosion problems were prevalent among in-service X1 and X2 helicopters. Corrosion has become the key factor which seriously affects the operation, maintenance, economic repair and flight safety of X1 and X2 helicopters. **Conclusion** Some corrosion prevention measures for helicopter were given, which included: improving field corrosion prevention methods, corrosion detection, flushing corrosive pollutants of helicopter surface regularly, anti-corrosion coating protection and repair, the application of advanced coating technologies, corrosion monitoring technology etc.

KEY WORDS; helicopter; corrosion prevention; operation and maintenance; field

腐蚀对飞机的危害很大,严重影响和制约着飞机的安全使用、正常维护与经济修理。国内外发生

过很多起因为腐蚀导致的飞行事故。例如,1988 年阿罗哈(Aloha) 航空公司一架波音 737-200 型客机

收稿日期: 2014-09-09; 修订日期: 2014-10-27

Received: 2014-09-09; Revised: 2014-10-27

作者简介: 高延达(1984—) 男,河北沙河人,工程师,主要研究方向为直升机腐蚀防护、适航、直升机空气动力学。

Biography: GAO Yan-da(1984—), Male, from Shahe, Hebei, Engineer, Research focus: helicopter corrosion prevention, helicopter airworthiness, helicopter aerodynamics.

在7300 m 高空因机身上部蒙皮撕裂,造成1名机组人员坠海失踪^[1]。据调查,固定蒙皮的搭接头的失效是导致该事故的原因。搭接头的材质为铝合金,由铆钉连接。由于搭接处存在狭缝,腐蚀性介质进入其中,导致铝合金发生腐蚀。腐蚀产物的体积远大于原金属体积,金属由于"枕垫效应"隆起,在巨大的应力作用下,固定搭接头的铆钉发生断裂。

2011 年一架 R44 型直升机因旋翼失去动力而紧急自转着陆^[2]。事后调查发现,由于直升机长期在澳大利亚北部的湿热地区使用并且露天停放,主减速器内部进水,导致齿轮盘锈蚀,其表面出现了许多蚀坑,进而发展为疲劳裂纹,随着疲劳裂纹的扩展和蔓延,齿轮盘无法承受所传递的载荷而发生断裂。

1 X1 和 X2 系列直升机上发生的典型腐蚀问题

近年来,针对外场和直升机大修厂的大量调研表明,X1和 X2系列直升机均存在不同程度的腐蚀现象,个别部位腐蚀严重,对飞行安全构成了较严重的威胁。目前,这两种直升机面临的腐蚀问题主要有以下内容。

1) X2 系列直升机机体腐蚀严重。X2 系列直 升机大部分机体材料为铝合金。由于漆层质量问题 及外场恢复漆层手段欠缺,在直升机大修时发现机 体上存在大量由于腐蚀导致的小坑(如图 1a 所 示),表明机体铝合金材料上发生了大面积的点蚀。 点蚀是破坏性和隐患最大的腐蚀形式之一,一旦金 属构件形成蚀坑,就会产生应力集中,成为腐蚀疲劳 的裂纹源。在交变应力和腐蚀介质的共同作用下, 裂纹急剧扩展直至失稳断裂,有可能导致直升机结 构的突发性事故发生。除此之外,产生于缝隙内的 点蚀的发展速度比表面的点蚀发展速度快,是导致 疲劳断裂的诱因。铝合金对缝隙腐蚀非常敏感,当 存在缝隙时,铝合金更易发生点蚀。在对一架第3 次翻修的 X2 系列直升机进行检查时发现,左侧机 身第13与第14框蒙皮搭接区域的铆钉已发生断裂 (如图 1b 所示)。由于存在缝隙,腐蚀性介质进入 其中,缝隙内发生了严重的腐蚀。腐蚀产物远大于 原金属体积,蒙皮隆起,致使铆钉发生断裂。在海洋 性大气环境中,铝合金更易发生点蚀。对于严重的 点蚀,完全清除所有的蚀坑会导致结构件强度的严 重减弱,此时需要重点修理或换件。



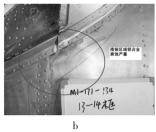


图 1 X2 系列直升机主减平台及蒙皮搭接区域腐蚀 Fig. 1 MGB platform and skin overlap area corrosion of X2 helicopter


2) 钢件腐蚀普遍。钢件表面一般镀镉,在大气中使用一段时间后,镀镉层氧化,钢件失去表面防护层而发生腐蚀。主桨毂、尾桨毂、变距拉杆、螺栓、定位销等部位普遍存在腐蚀。X1 系列直升机桨叶销及桨毂固定螺栓的腐蚀如图 2 所示。





图 2 X1 系列直升机桨叶销及桨毂固定螺栓腐蚀 Fig. 2 Blade pin and hub bolts corrosion of X1 helicopter

- 3) 镁合金机件腐蚀严重。直升机结构中化学特性最活泼的金属是镁,最易受到腐蚀且最难维护。 X2 系列直升机中使用镁合金或铝镁合金的机件有:左右活动观察窗的舱口框、主减、中减及尾减齿轮机匣、轮毂、安装在10 框的操纵组合轴、空气冷却系统导向装置壳体、操纵系统的摇臂支架、液压助力器的安装支架等。这些部位普遍存在腐蚀,有的机件上出现了很多由腐蚀导致的小坑。轮毂及尾减速器壳体固定螺栓孔腐蚀如图 3 所示。滑油散热风扇围框及操纵组合轴腐蚀如图 4 所示。
- 4)高温漆性能差,发动机壳体固定螺栓腐蚀严重。WZ-8(用于 X1 系列直升机)及 TB3 系列发动机(用于 X2 系列直升机)的固定螺栓腐蚀严重(如图 5 所示),基本上每台发动机都存在该问题。TB3 系列发动机在大修后采用国产高温漆,漆层耐高温性能差。在发动机工作几十个小时就开始脱漆,黑

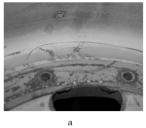

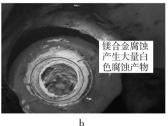


图 3 轮毂及尾减速器壳体固定螺栓孔腐蚀 Fig. 3 Wheel hub and bolt holes of TGB housing corrosion

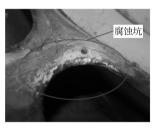




图 4 滑油散热风扇围框及操纵组合轴腐蚀 Fig. 5 Oil cooler and control shaft corrosion

颜色的漆在高温下会逐渐变成白色,失去防腐性能(如图 6 所示)。





图 5 WZ-8 及 TB3 系列发动机壳体固定螺栓腐蚀 Fig. 5 Bolts of WZ-8 and TB3 turbo-shaft corrosion

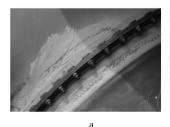




图 6 TB3 系列发动机的黑色高温漆失效 Fig. 6 Black anti-heat coating failure of TB3 turbo-shaft

5)起落架上金属件腐蚀严重。起落架受泥沙、雨水影响较多,腐蚀较严重。X1系列直升机前起落

架驱动杆及螺纹套杆腐蚀普遍。驱动杆下方的旋转装置因腐蚀导致卡滞,在起落架收起时,摇臂与驱动杆之间干摩擦。长时间使用会使摇臂上产生凹槽,如果凹槽深度较大,会导致摇臂不能触碰到驱动杆,从而影响起落架正常收起。X1 系列直升机前起落架驱动杆及螺纹套杆腐蚀如图 7 所示。





图 7 X1 系列直升机前起落架驱动杆及螺纹套杆腐蚀 Fig. 7 Nose landing gear corrosion of Z-9 helicopter

6) 漆层脱落非常普遍。X1 和 X2 系列直升机 的漆层脱落非常普遍。漆层脱落不只是影响外观, 金属表面的漆层脱落后,基体金属就会发生腐蚀。 虽然短时间内对飞行安全构不成威胁,但随着直升 机服役年限的增加,腐蚀程度不断加剧,最终可能由 表面腐蚀发展为点蚀。对于结构承力部件,这种情 况很危险,有可能发生疲劳断裂事故。当腐蚀损伤 加剧时,修复工作是很困难的,有时只能将腐蚀件报 废处理,造成了经济上的浪费。

2 直升机腐蚀原因及其危害性分析

导致直升机腐蚀频繁发生的主要原因有以下几点。

- 1)设计直升机时对腐蚀问题关注不足。例如: 直升机积水与排水问题;异种金属之间没有有效绝缘;防护涂层质量问题;有些易腐蚀部位可达性较差,外场维护困难等。
- 2)外场缺乏有效的腐蚀检测、预防、修理手段, 对腐蚀危害性认识不足。对于直升机内部腐蚀问 题,外场缺乏有效的腐蚀检测手段;外场"人少装备 多"的矛盾突出,可用于腐蚀防护、修理的时间很 少,很多小的腐蚀问题(如漆层破损)都没有得到及 时处理,只能在大修时解决;装备管理及维护人员对 腐蚀问题重视不够;外场维护过程中,存在一些误操 作,人为因素造成对直升机防护层或材料表面损伤;

- 一些先进的腐蚀防护与修理技术没有引入外场,现 有腐蚀防护与修理工作效率低,效果不好。
- 3) 直升机使用环境恶劣,使用率较民航飞机低 很多。

腐蚀对直升机的危害主要为:对飞行安全构成威胁,严重的腐蚀可导致机毁人亡,这样的例子并不鲜见;影响直升机寿命,严重的结构腐蚀可导致直升机提前退役,造成经济上的浪费。外场腐蚀防护、修理占用大量维修工时,机群性的腐蚀问题将产生高昂的修理费用。

3 直升机外场防腐的主要措施

- 1)积极开展多种形式的腐蚀防护知识培训。 机务人员缺乏系统的腐蚀防护知识培训,很多防腐 知识仍主要依靠一些老机械师口头传授。应将陆航 直升机所发生的腐蚀问题进行汇总,分析腐蚀原因, 给出腐蚀措施,指导机务人员开展腐蚀防护工作。 另外,应在院校开展直升机腐蚀防护课程,定期邀请 技术人员到部队授课或定期组织机务人员进行腐蚀 防护知识培训,在提高腐蚀预防与腐蚀修理技术上 下功夫。
- 2) 定期冲洗去除直升机表面腐蚀性污染物。保持直升机的表面清洁对预防腐蚀非常关键,定期冲洗直升机表面,去除各种腐蚀性污染物是一种简单、有效的外场腐蚀防护措施,能有效减少腐蚀产生的外在因素,起到抑制或减缓腐蚀的作用。目前,外场配发的清洗剂无法有效去除油脂,为达到清洗效果,只能用洗洁精或肥皂水来清洗直升机,这容易损坏直升机表面漆层,甚至造成金属(起落架等区域的高强度钢)发生氢脆。应开展新型清洗剂的研发并及早为外场配备。另外,直升机的清洁基本靠手工,效率很低。对于中型或大型直升机,很难在有限的时间内将直升机擦拭一遍,这就造成了很多部位长时间无法清洁,为电化学腐蚀的发生创造了条件。因此,很有必要推广高效清洗设备的使用。
- 3)加快推进腐蚀检测技术的应用。随着直升机沿海飞行及参加海训时间的逐步增加,直升机面临的腐蚀环境越来越严峻。一旦内部结构发生腐蚀,有可能产生疲劳裂纹,进而导致疲劳断裂。目前,外场缺乏方便有效的无损检测手段,只能靠目视,也缺乏对内部结构腐蚀的检查手段,无法发现早

期腐蚀,造成安全隐患。

4) 完善防腐涂层的保护和修复技术。目前,外场缺乏必要的漆及修理工具。当机务人员发现有漆层破损时,只能自己调漆,用刷子或毛笔补漆。调漆不仅耗时,而且颜色很难保证与原漆层一致。另外,由于没有喷漆工具,漆层的附着力有限,在使用很短的一段时间后就会脱落。若没有时间进行调漆,只能在腐蚀部位涂抹 932 润滑脂作为暂时防护,但作用十分有限。应将现有直升机的漆进行统计并统一配备一套,同时配备喷漆工具,以提高外场工作效率。为提高工作效率,应尽快为外场配备一套专用腐蚀修理工具箱,包括腐蚀打磨工具、喷漆工具等(如图 8、图 9 所示)。




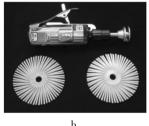




图 8 电动打磨工具及金属表面温度测量仪
Fig. 8 Motor-drive polishing and temperature measuring instrument



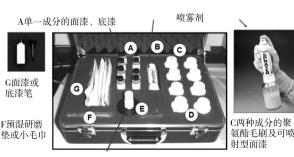

E铬酸盐转化涂层笔 腐蚀工具箱 D单一成分的毛刷或 可喷射型聚氨酯面漆

图 9 腐蚀修理工具箱 Fig. 9 Corrosion repair box

- 5)改善直升机大修工艺。X2系列直升机大修后,出现了批次性的漆层脱落现象。经分析,应为漆层质量及喷漆工艺问题,直升机表面的漆层厚度较以前要薄。另外,桨毂镀镉层、各钢件表面的镀镉层在大气环境下很快被氧化,防护时间很有限。陆航某旅发生了百余起发动机壳体固定螺栓断裂事故,有的螺栓在发动机大修后50余小时就发生断裂。另外,发动机高温漆层质量不达标,使用1年左右即发生变色、粉化。接缝区域缺乏有效的密封,潮气容易进入,导致发生严重的缝隙腐蚀。对于双金属接触区域,缺乏有效的绝缘防护,导致发生电偶腐蚀。因此,应改善喷漆、电镀等直升机大修工艺。
- 6) 加快推进先进的防腐技术在直升机防腐中的应用。腐蚀防护是一个系统工程,单纯的依靠清洗、通风晾晒、加强润滑等通用防护措施无法完全杜绝腐蚀的发生。对于存在缝隙、不经常拆卸的区域可以使用密封胶密封,防止积水,从而预防腐蚀发生。同时,对于拆卸的螺钉螺帽重新安装时,应视情采用湿装配。应推广临时性防护产品(如缓蚀剂、硬膜脱水剂等)的应用。
- 7) 开展单机腐蚀监控技术研究。单机腐蚀监控是未来发展的一个重要趋势,腐蚀传感器是实现单机监控的核心。美国海军开发了无线薄膜式双金属流电传感器(智能传感器,简称 ICS),主要由双金属薄膜传感器(阳极金属为镉,阴极金属为金)、电子模块、数据发射及接受终端等组成(如图 10 所



双金属薄膜传感器 (金-镉)



智能腐蚀传感器 (ICS)电子模块



ICS数据收集 收发器(DGT)



将传感器及电子模块安装于 直升机中机身地板下方结构中



接收终端(接收机、 线缆、计算机)

图 10 智能传感器(ICS)及其在直升机结构中的应用 Fig. 10 Intelligence corrosion sensor (ICS) and its application in helicopter structure

示)。目前该传感器已在 P-3C 飞机及 H-60 直升机上展开飞行测试工作,并计划在 F/A-18 及 C-130 飞机上安装该传感器。

4 结语

介绍了发生在 X1 和 X2 系列直升机上的典型腐蚀问题,并进行了危害性分析。提出了积极开展多种形式的腐蚀防护知识培训,定期冲洗去除直升机表面腐蚀性污染物,加快推进腐蚀检测技术的应用,完善防腐涂层的保护和修复技术,改善直升机大修工艺,加快推进先进的防腐技术在直升机防腐中的应用等措施,对有效开展直升机外场腐蚀防护工作具有一定指导意义。

参考文献:

- [1] PIERRE R R. Handbook of Corrosion Engineering [M]. New York: McGraw-Hill, 2000.
- [2] Australian Transport Safety Bureau. Loss of main rotor drive-Robinson Helicopter Company R44 [R]. VH-ZWC,2012.
- [3] GJB 2635A—2008,军用飞机腐蚀防护设计和控制要求[S].
 - GJB 2635A—2008, Corrosion Prevention and Control Requirements for Military Aircraft Design[S].
- [4] GJB/Z 138—2004,海军航空装备腐蚀控制要求指南 [S].
 - GJB/Z 138—2004, Guide of Corrosion Control Requirements for Naval Aircraft Equipment[S].
- [5] HJB 411—2008,海军飞机结构腐蚀防护与控制通用设计要求[S].
 - HJB 411—2008, Common requirements of Navy Aircraft Structure Design of Corrosion Prevention and Control[S].
- [6] HJB 412—2008,海军飞机结构防腐蚀密封通用设计要求[S].
 - HJB 412—2008, General Design Requirements for Naval Aircraft Structure Corrosion-proof Seal [S].
- [7] GJB 1720—93, 异种金属的腐蚀与防护[S].
 GJB 1720—93, Corrosion and Protection of Dissimilar Metals[S].
- [8] HB 7671—2000,飞机结构防腐蚀设计要求[S].
 HB 7671—2000,Anti-corrosion Design of Aircraft Structural Requirements[S].